


Bautagesbericht



Projekt: BuildAssist. Baustelle Datum: 2026-07-30 Uhrzeit: 14:31:20

Wetter

Bedingung:	Klar
Temperatur:	40°C
Luftfeuchtigkeit:	17%
Windgeschwindigkeit:	2.99 m/s

Bilder

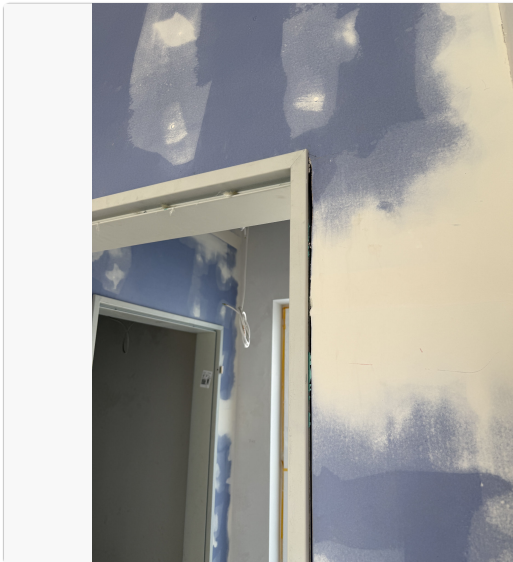

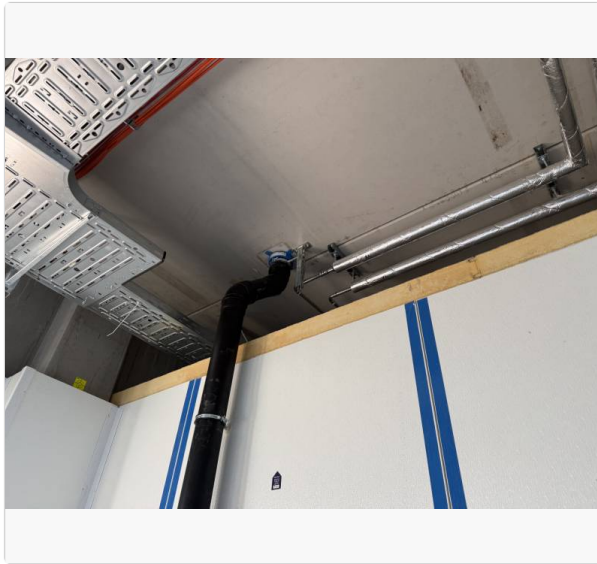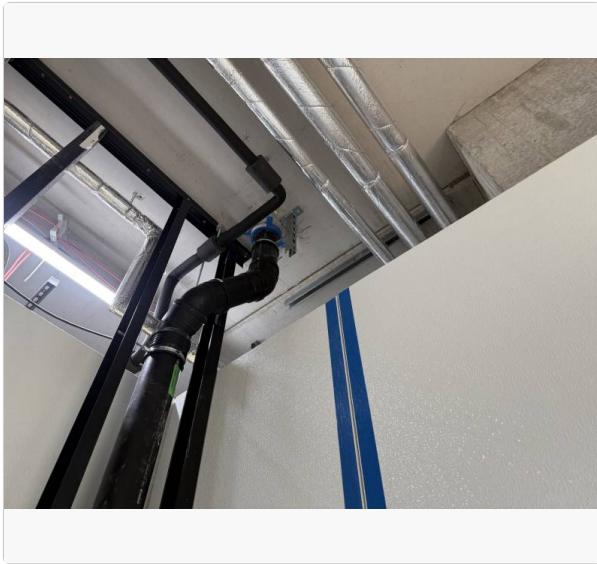

Anzahl der Personen

- Schnelle Gipsler: 3
- Fleißige Elektriker: 5
- Robuste Rohbauer: 1

Fortschritt

- Die Montage der Türzargen im Innenbereich wurde durchgeführt.
- Erste Spachtel- und Grundierarbeiten an den Trockenbauwänden im Innenbereich wurden ausgeführt.
- Schutzabklebungen an Wand-Boden-Anschlüssen und Fenstern für weitere Malerarbeiten sind vorhanden.
- Eine zweischalige Stahlarzarge wurde geliefert und ist installiert.
- Ein Bedienfeld für die technische Gebäudeausrüstung ist installiert und zeigt Betriebsdaten an.
- Rohrleitungen für die Haustechnik, einschließlich isolierter Leitungen und Abwasserrohre, wurden unter der Decke montiert.
- Kabeltrassen für die Elektroinstallation wurden an den Decken befestigt.

Gefundene offene Punkte

- Ein deutlicher Spalt ist zwischen der montierten Türzarge und der angrenzenden Trockenbauwand erkennbar, was auf eine unzureichende oder unvollständige Anbindung hindeutet und eine fachgerechte Verfugung gemäß DIN 18350 (Trockenbauarbeiten) und DIN 18366 (Maler- und Lackierarbeiten) erfordert.
- Die Qualität der vorhandenen Spachtelung der Trockenbauwände erscheint stellenweise unzureichend für eine Endbeschichtung und erfordert möglicherweise weitere Spachtelgänge bis zur Qualitätsstufe Q2 oder Q3 gemäß DIN 18350 (Trockenbauarbeiten), um eine plane und rissfreie Oberfläche zu gewährleisten.