Datum dieser Ausgabe: 12/2006





#### Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG Thunstrasse 25 CH-3113 Rubigen

Tel. +41 (0)58 255 43 34 info@gloor-pumpen.ch www.gloor-pumpen.ch

#### Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG Industriestrasse 25 CH-5036 Oberentfelden



#### Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA Rue du Collège 3 | Case postale CH-1410 Thierrens

Tél. +41 (0)58 255 43 34 info@gloor-pompes.ch www.gloor-pompes.ch

## Fehlersuche Ablaufprozedur



## **Baureihe CO**

## 1) Anwendungsbereiche

- Reinigung und / oder Oberflächenbehandlung von Metallteilen
- Waschen von Lebensmitteln, Obst und Gemüse, Fisch, Muscheln
- Öl- und Waschmittelumwälzung
- Kühlflüssigkeitsumwälzung für Werkzeugmaschinen
- Geschirrspülmaschinen für Großküchen
- Industriewaschmaschinen

#### 2) WICHTIGE ANWENDUNGSKRITERIEN

#### 2.1) Stromversorgung

- max. Toleranz der Nennspannung im Betrieb beträgt +/- 10%:
  - eine zu hohe Spannung führt zu Überhitzung und Überlastung;
  - eine zu niedrige Spannung führt zu Startproblemen.
- max. 40 Pumpenstarts pro Stunde:
  - zu häufiges Starten führt zu Überhitzung und Überlastung des Motors.
  - häufiges Starten und Stoppen der Pumpe kann zum Bruch der Zugstangen am Motor führen

#### 2.2 Förderflüssigkeiten

- Pumpen in der Standardausführung (Keramik/Kohle/FPM) können sauberes Wasser oder Wasser mit gelösten Feststoffpartikeln unter Beachtung folgender Temperaturgrenzen fördern: -10°C, +110°C,
- Im Falle von Anwendungen mit größerer Temperaturbandbreite oder bei anderen Förderflüssigkeiten muss die Pumpenausführung im Detail betrachtet und evtl. modifiziert werden.

  Basierend auf bewährten Anwendungen werden in nachfolgender Tabelle realisierte Gleitringdichtungs-Ausführungen dargestellt:





Anwendung	Empfohlene Gleitringdichtung (*)	Anmerkung
vollentsalztes Wasser (Deionat)	Siliziumkarbid/Spezialkohle/ EPDM oder FPM	geeignet für Wässer, die gerade dem Prozess der Direktosmose oder Umkehrosmose unterzogen wurden
entmineralisiertes Wasser	Siliziumkarbid/ Spezialkohle/ EPDM oder FPM	
Schwimmbäder	Wolframkarbid/Spezialkohle/ EPDM	Wässer, die Chloride in veränder- lichen Konzentrationen beinhalten
Waschen von Anlagen in der Lebensmittelindustrie	Wolframkarbid/Spezialkohle/ EPDM	Natronlauge mit max. 20% Konzentration, Tmax 80°C
Waschanlagen	Wolframkarbid/Spezialkohle/ EPDM	Produkte auf alkalischer Basis mit Ph-Wert zwischen 8 und 10. Bei höherem Ph-Wert wird Wolframkarbid/Siliziumkarbid/EPDM empfohlen
Kühlanlagen-Systeme	Wolframkarbid/Spezialkohle/ EPDM oder Wolframkarbid/ Siliziumkarbid/ EPDM	Wasser-Glykol-Mischung mit Konzentration von 10% bis 100% und Temperaturen von -55°C bis +40°C
Werkzeug-Schmierung/Kühlung	Standardausführung Keramik/Kohle/FPM	Falls Späne vorhanden sind: Wolframkarbid/Wolframkarbid/FPM oder Silizumkarbid/ Siliziumkarbid/ FPM
Filtrierung von Werkzeug- maschinenkühl-/schmier- flüssigkeit	Wolframkarbid/Wolframbarbid/ FPM	Flüssigkeit, die Späne enthält
Umpumpen, Fördern von Chemikalien	bitte kontaktieren Sie unseren Verkauf	große Vielfalt an Säuren

#### (\*) Gleitring/Gegenring/O-Ring

- Das Fördern von Dieselöl oder anderen entflammbaren Flüssigkeiten sollte nur mit speziell dafür vorgesehenen Pumpen erfolgen, die zudem mit einem Atex Motor ausgestattet sind.
- Das Fördern von abrasiven Flüssigkeiten führt zu schnellem Verschleiss an allen hydraulischen Teilen, insbesonders den Drallbrechern am Gehäusedeckel.
- Das Fördern von Meerwasser, Brackwasser oder Wasser mit hoher Chlor-Konzentration sollte unterlassen werden aufgrund hoher Korrosionswahrscheinlichkeit an den hydraulischen Komponenten.

#### 2.3) Installation

- Maximale Umgebungstemperatur: 40°C
- · Maximaler Betriebsdruck: 8 bar
- Maximaler Durchmesser von Feststoffen im Medium:
  - CO 350: 11 mm:
  - CO 500: 20 mm;
  - Das Fördern von Flüssigkeiten mit Feststoffen führt zu einem schnellen Verschleiss sämtlicher hydraulischer Teile (Laufrad, Drallbrechern am Gehäusedeckel, etc...)
- Die Installation von Pumpen in einer Umgebung mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit führt zu Schäden an den Motorlagern.
- Die Pumpe darf niemals trocken, d.h. ohne Förderflüssigkeit betrieben werden, denn dies zerstört die Gleitringdichtung und führt zu Schäden an der Pumpenhydraulik.
- Die Pumpe darf nicht bei geschlossenem Schieber in der Druckleitung betrieben werden (führt zur Überhitzung der Förderflüssigkeit und des Motors).



Datum dieser Ausgabe: 12/2006



- Wechselstrommotoren bis 1,5 KW Leistung besitzen einen eingebauten Motorschutz; dieser funktioniert aber nur in Verbindung mit einem Überwachungsgerät oder dem Einbau zusätzlicher Schutzmassnahmen im Schaltschrank.
- Wechselstrommotoren größer als 1,5 KW und alle Drehstrommotoren müssen vom Betreiber mit einem Schutzschalter abgesichert werden (empfohlen hierfür ist die Verwendung von LOWARA Schaltkästen).
- Es wird die Installation eines Differenzstrom-Schutzschalters mit hoher Empfindlichkeit ( I∆n ≤ 0.03 A) im Schaltkasten empfohlen, um Menschen vom Kontakt mit unter Strom stehenden Teilen zu schützen.
- Für die Motorkühlung muss ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein. Die Ventilationsschlitze am Motor müssen vollständig frei sein und dürfen nicht zugebaut sein, ansonsten führt dies zur Überhitzung und Überlastung des Motors.
- Das Pumpenaggregat muss so eingebaut werden, dass die Demontage von Motor und Hydraulik ohne den Ausbau des Pumpengehäuses aus der Rohrleitung möglich ist; damit wird auch eine schnelle Inspektion der Pumpe ermöglicht.
- Die Pumpe muss auf einer ebenen Fläche ausgerichtet und verankert werden. Darüberhinaus müssen Druck- und Saugstutzen an einer Wand verankert werden, sodass über die Stutzen keine Kräfte in das Pumpengehäuse eingeleitet werden. Ist dies nicht gegeben, können die Anschlusskupplungen auf Saug- und Druckseite Schaden nehmen.
- Es ist notwendig ein Rückschlagventil in der Druckleitung einzubauen, um die Pumpe vor Wasserschlag und Drehrichtungsumkehr zu schützen.
- Nach der Benutzung der Pumpe wird eine Reinigung/Spülung der Hydraulikteile empfohlen, denn Rückstände der Förderflüssigkeit in der Pumpe können zu Schäden führen.
- Damit die Pumpe nach dem Pumpenstart fehlerfrei ansaugt ist es notwendig, Pumpengehäuse und Druckleitung vorher mit Wasser zu füllen; ansonsten wird die Pumpe nicht ihre Leistung bringen und Schäden an der Hydraulik sind wahrscheinlich.

#### 2.4 Betrieb mit Frequenzumformer

• Üblicherweise werden CO-Pumpen nicht mit Frequenzumformer betrieben, dies ist aber ohne Probleme möglich (siehe Frequenzumformer-Handbuch)

#### 3) Benötigte Ausrüstung und Werkzeug

• Megaohmmeter 500 - 1000 Vdc;

#### 4) Inspektion einer defekten Pumpe

#### 4.1) Vorab-Informationen

Mit dem Erhalt einer defekten Pumpe sind vom Kunden folgende Daten einzuholen:

- Kaufdatum (falls möglich mittels Rechnung oder Quittung belegt);
- Installationsdatum;
- · Einbau- und Betriebsbedingungen.

#### 4.2) Äußere Sichtprüfung

Prüfe den äußeren Zustand des Produktes, insbesonders die Oberfläche vom Pumpengehäuse auf das Vorhandensein von Schweißnaht-Schäden sowie das Aluminium-Motorgehäuse auf Unversehrtheit.



Datum dieser Ausgabe: 12/2006



#### 4.3) Vor-Inspektion

- Daten im Typenschild:
  - Produkttyp und Code;
  - Seriennummer;
  - Herstellungdatum;
- Prüfe auf Basis der Anwendung der Pumpe, ob die Pumpenausführung geeignet oder falsch ist (siehe hierzu Tabelle 2.2).
- Zustand des Kondensators (Wechselstrommotor) und Leitungen am Klemmenkasten.

#### 4.4) Elektrischer Widerstand der Wicklungen


Prüfe die Wicklungen auf elektrische Kontinuität und suche mögliche Brüche oder Stellen, wo die Wicklung durchgebrannt sein könnte.

#### 4.5) Messen des Isolationswiderstandes


Wird durchgeführt gemäss der Europäischen Norm EN 602 04-1 (500 Vdc zwischen den Leitern und Erde). Der Test ist erfolgreich, wenn der Isolationswiderstand größer ist als  $10 \text{ M}\Omega$ .


## 5) Demontage und Analyse

- Entferne die Motorlüfterhaube (je nach Motortyp unterschiedlich), ziehe das Lüfterrad mit 2 Schraubenziehern ab (vorher evtl. die Schrauben auf der Nabe lösen) und prüfe:
  - den Zustand des Lüfterrads
  - die freie Rotation der Welle mittels Schraubenzieher (Laufrad könnte am Sauggehäuse schleifen oder fremde Objekte könnten sich in der Pumpe befinden).

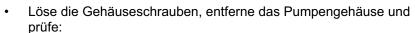

- Zustand der Oberfläche des Saugflansches (auf Verschleiss und ob die Schweissnähte noch intakt sind)
- sind alle Schweissnähte noch OK?
- sind evtl. fremde Objekte/Teile in der Pumpe?
- Löse und entferne die Laufradmutter und ziehe danach Laufrad und Abstandshülse ab:
  - prüfe die Teile auf Verschleiss und evtl. Schweissnahtschäden.
- Beachte: bei nachfolgendem Zusammenbau der Pumpe ist zu beachten, dass Abstandshülse und damit auch Laufrad korrekt positioniert sind:
  - falsche Positionierung des Laufrads auf der Welle führt zu einer niedrigeren Pumpleistung.

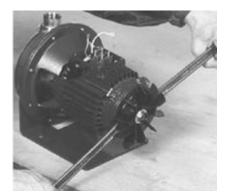

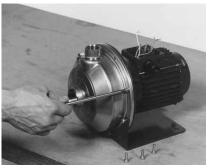






# xylem

- Entferne den O-Ring aus seinem Sitz am Gehäusedeckel:
  - prüfe ihn auf das Vorhandensein von Verschleiss oder Rissen.
- Ziehe die Gleitringdichtung von der Welle ab, dabei darauf achten, dass sie keinen Schaden nimmt und entferne den Gegenring aus dem Gehäusedeckel:
  - prüfe den Zustand der Gleitflächen sowie den Gesamtzustand hinsichtlich Verschleiss;
  - prüfe ob der Gleitringdichtungs-Gegenring an seinem Sitz im Gehäusedeckel richtig anliegt (wenn die Gleitringdichtung nicht am richtigen Punkt sitzt, verringert dies ihre Dichtwirkung und ihre Lebenszeit).
  - prüfe den Zustand der 3 Drallbrecher am Gehäusedeckel (möglicher Verschleiss hier deutet auf das Fördern abrasiver Flüssigkeiten hin).

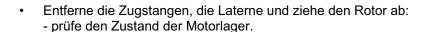





• Führe eine Sichtprüfung an den Wicklungsköpfen durch, um folgende mögliche Ursachen zu finden:

#### a) an allen Motoren:

- eine oder mehr Wicklungen durchgebrannt ----> Wicklungskurzschluss;

#### b) Wechselstrommotoren:

- Hauptwicklung OK und Starterwicklung KO ----> Kondensator defekt;
- Hauptwicklung KO und Starterwicklung OK ----> Motor kann nicht starten;
- beide Wicklungen fehlerhaft ----> Überlastung;

#### c) Drehstrommotoren:

- 1 Phase ist OK und 2 Phasen sind durchgebrannt ----> Motor läuft nur auf 2 Phasen:
- alle Phasen durchgebrannt ---> Überlastung.



## 6) Checkliste

<u>Problembeschreibung</u> Pumpendate		
Pumpe fördert kein Wasser	Pumpentyp:	
niedrige Leistung	Code:	
Pumpe startet nicht	Seriennummer:	
Pumpe läuft zu laut	Installationsdatum:	
Motor läuft nicht	Herstellungsdatum:	
zu hohe Leistungsaufnahme	Fördermedium:	
Pumpe läuft zu langsam	Temperatur:	
Sonstiges:	Anmerkung:	

Fehlerursachen am Pumpentyp CO, die Gegenstand von Reklamationen sein können

Wo	Was	Warum
100 Elektromotor	100 Wassereinbruch /	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
	mit Wasser gefüllt	110 Kondensatablaufbohrungen verstopft/verschlossen
	ĺ	111 undichte Dichtungen
		112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet
	İ	100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
	İ	103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
	İ	119 normaler Verschleiss
	İ	120 übermäßiger Verschleiss
		101 Sonstiges:
100 Flektromotor	101 Zu hohe Leistungsaufnahme /	102 Motorwelle blockiert
100 LICKII OI II OLOI	Überhitzung / durchgebrannt	104 interne elektrische Anschlüsse falsch
	obstructing / darongobranin	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
		107 defekter / nicht angeschlossener Kondensator
		108 Kurzschluss aufgrund Berührung mit rotierenden Teilen
		109 Kurzschluss zwischen den Wicklungen
	i	114 rotierender hydraulischer Teil blockiert
		115 Vorhandensein fremder Objekte zwischen den Windungen
		100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
		121 unzureichender Stromanschluss
		103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
		113 unzureichende Motorgröße
		116 unzureichende Kühlung
		119 normaler Verschleiss
		120 übermäßiger Verschleiss
		101 Sonstiges:
100 Elektromotor	102 Motor läuft zu langsam /	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
	läuft nicht an	107 defekter / nicht angeschlossener Kondensator
		117 schadhafter / falscher Rotor
		118 nicht funktionierende Niveau-Sensoren
		119 Wasserstands-Fühler
		100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
		121 unzureichender Stromanschluss
		103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
		113 unzureichende Motorgröße
		101 Sonstiges:
100 Elektromotor	103 stoppt nicht	105 schadhafte/nicht funktionierende elektrische/elektronische Teile
		118 nicht funktionierende Niveau-Sensoren
	İ	100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
	İ	103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
	İ	101 Sonstiges:
101 Motorwelle	104 zu laut / blockiert / vibriert	102 Motorwelle blockiert
IVIOLOI WOIIG	(Wicklungen OK)	106 falscher Zusammenbau/Komponententest
	(	112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet
	l	114 rotierender hydraulischer Teil blockiert
	l	100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen)
	l	103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe
		119 normaler Verschleiss
l		120 übermäßiger Verschleiss
		101 Sonstiges:





101 Motorwelle Welle / Verzahnung hervorstehend 112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet 100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen) 103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe 119 normaler Verschleiss 120 übermäßiger Verschleiss 101 Sonstiges: 101 Motorwelle 401 gebrochen / hat einen Sprung 112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet 100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen) 103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe 119 normaler Verschleiss 120 übermäßiger Verschleiss 101 Sonstiges: 200 Steuergerät 200 funktioniert nicht 105 schadhafte/nicht funktionierende elektrische/elektronische Teile 200 Mangel an technischen / kommerziellen Informationen 118 nicht funktionierende Niveau-Sensoren 119 Wasserstands-Fühler 100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen) 121 unzureichender Stromanschluss 103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe 119 normaler Verschleiss 120 übermäßiger Verschleiss 101 Sonstiges: 300 gesamte Hydraulik 300 zu wenig Leistung 106 falscher Zusammenbau/Komponententest 112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet 300 falsches Typenschild / Verpackungsfehler 100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen) 103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe 119 normaler Verschleiss 120 übermäßiger Verschleiss 101 Sonstiges: 300 gesamte Hydraulik 104 zu laut / blockiert / vibriert 106 falscher Zusammenbau/Komponententest 112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet 114 rotierender hydraulischer Teil blockiert 100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen) 103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe 119 normaler Verschleiss 120 übermäßiger Verschleiss 101 Sonstiges: 403 Pumpenhülse 400 leckt 106 falscher Zusammenbau/Komponententest 112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet 100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen) 103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe 119 normaler Verschleiss 120 übermäßiger Verschleiss 101 Sonstiges: 106 falscher Zusammenbau/Komponententest 404 oder Gleitring-400 leckt dichtuna 112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet 100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen) 103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe 119 normaler Verschleiss 120 übermäßiger Verschleiss 101 Sonstiges: 408 Pumpenwelle / 401 gebrochen / hat einen Sprung 106 falscher Zusammenbau/Komponententest 112 falsche Teile verwendet / Teile falsch bearbeitet Gelenk 100 Sonstiges (detaillierte Beschreibung der Fehlerursache beschaffen) 103 falsche/ungeeignete Anwendung der Pumpe 119 normaler Verschleiss 120 übermäßiger Verschleiss 101 Sonstiges: 600 Produkt 600 Falsches Typenschild / 106 falscher Zusammenbau/Komponententest /erpackung 601 Falsche Produkt-200 Mangel an technischen / kommerziellen Informationen dokumentation 602 Garantie wird nicht 600 Ausserhalb der gesetzlichen Garantiezeit 601 unbefugter Eingriff / Änderungen am Produkt anerkannt

Datum dieser Ausgabe: 12/2006





# 7) Zusammenstellung häufig gestellter Fragen

Problembeschreibung	Mögliche Ursachen des Problems
Pumpe startet nicht	Probleme mit der Stromzufuhr:  • kein Strom vorhanden  • nicht angeschlossene oder beschädigte Kabel  • vorhandene Spannung ist zu niedrig Laufrad blockiert Sicherung durchgebrannt Schutzschalter ausgelöst / nicht kalibriert Kondensator zu klein oder beschädigt (Wechselstrommotor) nur 2 Phasen bekommen Strom (Drehstrommotor) Motor durchgebrannt aufgrund beschädigter Isolierung, Überhitzung oder Überlastung (ungeeignetes Fördermedium)
Pumpe fördert kein Wasser	Rückschlagventil verstopft Druckstutzen durch Fremdkörper verstopft Pumpe nicht richtig mit Wasser gefüllt Pumpe kavitiert
Pumpe bringt zu wenig Leistung	Druckstutzen teilweise verstopft Pumpe läuft in der falschen Drehrichtung Rückschlagventil verstopft ungeeignetes Fördermedium (Dichte bzw. spez. Gewicht) hydraulische Pumpenteile verschlissen mangelhaftes Ansaugen falsches Ansaugen falsche Positionierung des Laufrads auf der Welle die Anlage ist undicht / leckt
Pumpe läuft zu laut	Pumpe kavitiert Pumpe nicht richtig gefüllt Motorlager durch Kondesat beschädigt Fremdkörper in der Pumpe vorhanden Laufrad läuft am Saugflansch an bzw. schleift
Pumpe läuft zu langsam	Startwicklung mit der Hauptwicklung im Steuerkasten vertauscht (Wechselstrommotor) Wicklungsanschlüsse im Motor falsch (Drehstrommotor)
Motor läuft nicht	Entstehung von Kondensat im Motor Isolation defect Fremdkörper vorhanden (Bolzen, Schrauben, Späne,)





zu hohe Stromaufnahme	falsche Spannung Wicklungen defekt Motor läuft nur auf 2 Phasen anstelle von 3 (Drehstrommotor) ungeeignetes Fördermedium Pumpe defekt defekte Lager zu häufiges starten der Pumpe
die Hydraulik (Laufrad) blockiert	ungeeignetes Fördermedium Fremdkörper befinden sich in der Pumpe Fertigungstoleranzen nicht eingehalten O-Ring sitzt nicht richtig
Überhitzung / Überlastung	zu hohe Temperatur des Fördermediums zu häufiges Starten der Pumpe falsche Spannung liegt an falsche Pumpen- oder Motorengröße Pumpe defekt Axiallager beschädigt / festgefressen kein ausreichender Schutz im Steuerkasten vorhanden (betrifft Motoren ohne internen Schutz, siehe 2.3) keine ausreichende Belüftung des Motors Umgebungstemperatur zu hoch





